

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod na montáž přechodového svítidla typu OA-...

- 1.) Montáž svítidla musí být prováděna kvalifikovanou osobou s elektrotechnickou odborností
- 2.) Pro montáž bude třeba stranový klíč č.17 2x, imbusový klíč č.5, štípací kleště a nůž
- 3.) Před montáží zajistěte vypnutí el. energie
- 4.) Povolením dvou šroubů (č. 3) odklopíme víko (č.2) od tělesa (č. 1)
- 5.) Povolíme vývodku (č. 8) v zadní části svítidla a protáhneme přívodní kabel (doporučen CYKY 3Cx2,5 mm)
- 6.) Zapojíme kabel do svorkovnice (č.5), a stahovacím páskem zajistíme proti vytažení (umístěn vedle přípojovací svorkovnice)
- 7.) Utěsníme a utáhneme vývodku (č. 8)
- 8.) Do objímky (č. 7) našroubujeme světelný zdroj dle požadovaného typu
- 9.) Pomocí 4ks šroubů M10 připevníme v zadní části svítidla hliníkový držák nebo připevníme pomocí 2 ks šroubů M10 po bocích svítidla třmenový výložník
- 10.) Šrouby M 10 pevně utáhneme
- 11.) Přiklopíme víko (č.2) k tělesu (č. 1) a zajistíme pevným utažením dvou šroubů (č. 3)
- 12.) Nasadíme na stožár, přívodní kabel připojíme do stožárové svorkovnice

